

# Service & Ersatzteile für Strahlanlagen



RH Service & Ersatzteile für Strahlanlagen – Am Pickerweg 2 – 49401 Damme

Kunde:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datum: 12&13.02.2014

Betriebsstunden: 10055 (29.01.2014: 20041) 14 Strahlstunden in 14Tagen  
Strahlstunden: 20067 (29.01.2014: 10047)

Bericht:

1. Es wurde ein weiterer Teil der Verschleißauskleidung repariert.



- Die Schrauben vom Verschleißstreifen waren nicht richtig verschweißt und mussten durch neue Schrauben ersetzt werden. Teilweise waren die Schrauben auch zu lang.



- Die Schneckenflügel der Querschnecke wurden erneuert, dabei musste die Querschnecke komplett ausgebaut werden. Da der Elevator die Querschnecke antreibt, musste der Elevatorgurt entspannt werden.



# Service & Ersatzteile für Strahlanlagen



RH Service & Ersatzteile für Strahlanlagen – Am Pickerweg 2 – 49401 Damme



Alter Flügel 45mm



Neuer Flügel 70mm



Alte Flügel entfernt



Mit neuen Flügeln  
bestückt

RH Service & Ersatzteile  
für Strahlanlagen  
Am Pickerweg 2  
49401 Damme

Telefon  
(05491) 9055458  
e-mail:  
r.huesing@strahlanlagen-service.de  
www.strahlanlagen-service.de

Telefax  
(05491)9055459

Konto  
Oldenburgische Landesbank AG  
BLZ: 28020050  
Kto-Nr. 5860080001

Inhaber:  
Rainer Hüsing

4. Verschraubung vom Wartungsdeckel unten am Elevator wurde erneuert.



5. Einer der Bolzen der Turbine 3 ist verschlissen und sollte erneuert werden. (Reparatur sollte von eigenem Personal durchgeführt werden, sonst wäre dies auch direkt erledigt worden)



## 6. Teile der Längsschnecke wurden erneuert

